

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

一、我司生产的鼓式曳引机使用的 ZLZ 鼓式制动器



指定更改方案。

三、因本公司生产电梯 30 余年，使用制动器型号较多，本函未涉及到的制动器，维保单位可参照现场照片照点发给我公司，经审核后，将制动器铭牌、曳引机铭牌、制动器铭牌发给我公司专业技术人员给予专业技术指导。

四、鼓式制动器松闸扳手，在停用空轿后，应从松闸顶杆处拆卸下来（拆除前，应将顶杆复位），并在柜后“松闸扳手”标识标签指定位置（如图 5）。

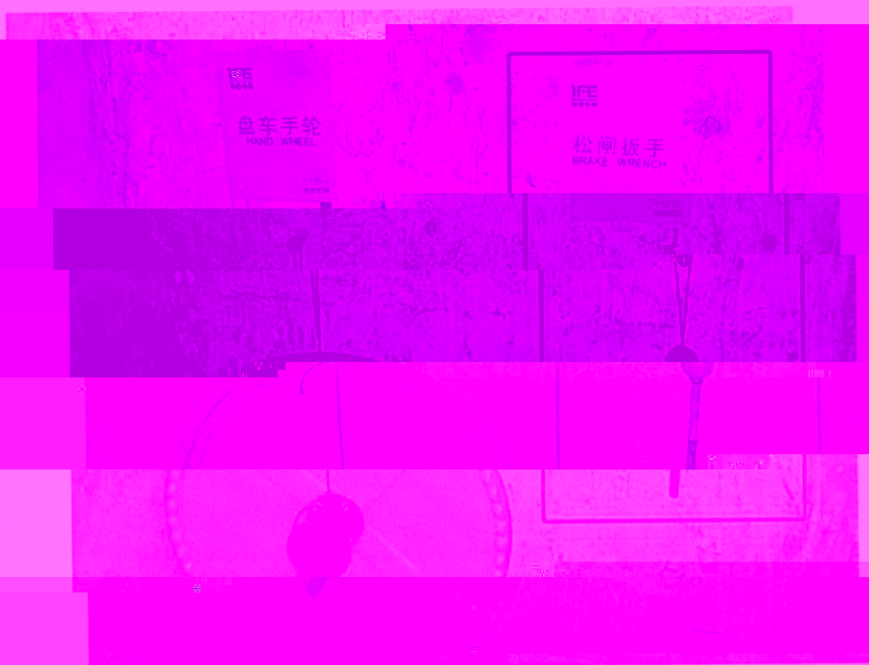


图 5

五、以下机房结构的制动器因设计有复位弹簧，不需要更换顶杆：



图 6

松闸顶杆限位原理说明

1. 如图所示，当时松闸顶杆处于初始状态（标至点向上），钢球落在圆弧槽

底

从而保持顶杆在初始位置，当松闸顶杆下移时，

